


### Problemas remediados:

**Software para 4ª Gen 17-1:** La pantalla de 4ª Gen. muestra inversiones del Mapa de cobertura cuando se usa el software versión 17-1. Ese problema se ha resuelto con el software de SF6000 versión 3.80G.

**Defecto del Gestor de Archivos:** Se ha implementado un icono nuevo para denotar una falla interna del equipo físico. Después de haber instalado la versión 18-1 del software, podría aparecer un icono rojo con el número 41 si se detecta una falla interna del equipo físico. El receptor funcionará de manera normal, pero si se pulsa el botón de "Capturar datos", el usuario recibe el error "Almacenamiento insuficiente" y no podrá recopilar datos. Será necesario sustituir el receptor para recuperar la capacidad de "Capturar datos" sin recibir el error de "Almacenamiento insuficiente".

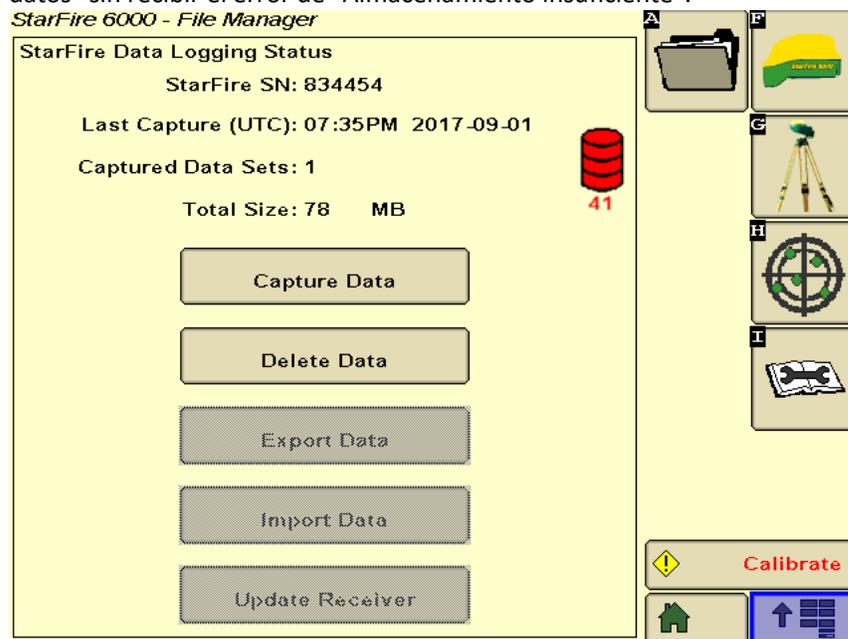

**Sincronización de máquinas:** Cuando se usa el software versión 3.70M, el vehículo seguidor con SF6000 podría exhibir aceleraciones abruptas cuando está conectado con un vehículo guía con SF6000 que también utiliza la versión 3.70M de software. Este problema ha sido remediado con la versión 3.80G del software. Será necesario actualizar tanto el vehículo guía como el seguidor.

---

### **Aviso de versión**

Éstas son las notas de distribución de la actualización de software para los monitores GreenStar™ 3 2630 y sus productos relacionados. Las notas de distribución se hallan en [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Nota: El uso del software por su parte está sujeto al acuerdo de licencia de usuario que se incluye con el software.

© 1996–2018 Deere & Company