







### Atualização do Software


Tempo de instalação do SO Geração 4: aproximadamente 40 minutos, sem dados existentes. O tempo de instalação varia dependendo da quantidade de dados existentes e da versão do software atualmente no display. Consulte "Instruções de Download" para obter mais ajuda.

Concessionários John Deere: O Service ADVISOR™ Remoto não é recomendado para esta atualização.

Os Pacotes mais recentes para o CommandCenter™ Geração 4 abaixo podem ser instalados usando-se uma unidade USB e o John Deere Software Manager, disponível na página "Atualizações de Softwares" do StellarSupport.com.

	Pacote	Versão
	SO Geração 4	10.8.333-85
	Ajuda do SO Geração 4	10.2.130-1
	Aplicativos AMS	10.8.333-85
	Ajuda do Aplicativo do Trator	10.2.108-1

Atualizações dos Aplicativos da Máquina requerem a instalação por um concessionário John Deere usando o Service ADVISOR™.

	Aplicativos de Trator A
---	-------------------------

## Sumário das Notas de Versão

[Observações Importantes](#)

[Compatibilidade](#)

[Novos Recursos/Melhorias:](#)

- [Controle de Seção](#)
- [Perfis do Implemento](#)
- [Aplicativo de Configurações Sem Fio](#)
- [Atualizações On-line do Software do Display](#)
- [Atualizações do Controlador do Precision Ag](#)
- [Mapas](#)

- [Orientação Ativa de Implementos](#)
- [Módulos da Página Gerenciador de Layouts](#)
- [Tarefas do ISOBUS/Selecionar Tarefas](#)
- [Monitor Estendido Geração 4](#)
- [Configuração do Display](#)

[Informações gerais](#)

[Treinamento](#)


## Observações Importantes

### Mapas de Cobertura

- A cobertura virtual será apagada do display durante a atualização para o a SU2017-1. Todas as outras coberturas persistirão até o fim da atualização.

## Configuração do Trabalho

- Se um Talhão for reatribuído para um Cliente/Fazenda diferente, a cobertura de talhão existente será apagada.
- Ao atualizar o software para a SU2017-1, os perfis do GRC e de Implementos sem Controlador configurados como Estruturas Independentes serão excluídos. Grave todos os dados de configuração de cada uma das páginas do perfil do implemento circundadas em vermelho na tela abaixo e as informações off-line sobre o nome do produto antes de prosseguir com a atualização, para reduzir quaisquer perdas de dados. Isso pode ser feito com capturas de tela dessas páginas ou anotando as informações. Será necessário reinserir essas informações para prosseguir com a documentação. Todos os outros perfis de implementos que tenham controladores (isto é, Plantadeiras SeedStar™ 2/XP/3HP) permanecerão no display até o fim da atualização.

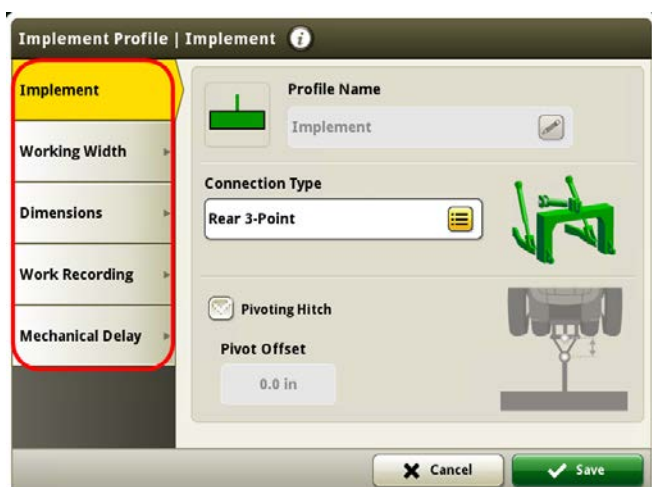

- Ao exportar dados de trabalho do CommandCenter™ Geração 4 para o Centro de Operações, nomes de talhões que excedem 20 caracteres são exibidos completos no Centro de Operações. Entretanto, ao reimportar esses dados para o Geração 4, o nome será encurtado, mas será reconhecido pelo CommandCenter™ Geração 4 como o mesmo arquivo/dados.
- O CommandCenter™ Geração 4 suporta limites criados em um Display GS3 2630, Apex™ e no Centro de Operações John Deere. Os talhões importados devem incluir um limite exterior se estiverem incluindo também limite(s) interior(es) (transitáveis ou intransitáveis).

## Controle de Seção

- Ao aplicar/semear, recomenda-se que o atraso mecânico não seja ajustado em movimento para reduzir problemas potenciais de lacunas na cobertura.

## Configuração de Display Duplo

- Habilite as Aplicações Ag de Precisão (GreenStar™ ou AMS) em apenas um display. A orientação e outras aplicações não funcionarão corretamente quando diversos displays possuírem Aplicações AMS habilitadas.

## ISOBUS

- Ao usar implementos em que o ponto de trabalho estiver na frente do eixo do implemento, as dimensões do implemento deverão ser ajustadas para refletir o ponto de trabalho que está na frente do eixo. Se o ponto de trabalho estiver na frente do centro de rotação, o ponto de trabalho deve ser ajustado para um valor negativo.

- O CommandCenter™ Geração 4 suporta 1 Unidade de Controle ISOBUS certificada para AEF. Ao selecionar os Módulos de Tela Dividida ISOBUS VT no Gerenciador de Layout para a criação da página RUN, alguns módulos podem mostrar "Inicializando" em vez de a visualização do conteúdo do módulo.

## Observações sobre Compatibilidade

Estes são os equipamentos compatíveis aprovados com a versão de Atualização de Software 2017-1 e estão sujeitos a alterações com novas atualizações de software. Para garantir a total e apropriada compatibilidade, deve ser usada a versão mais atual do software da unidade de controle do implemento, do software do Display GreenStar™ ou do software FMIS (software de informação do gerenciamento da fazenda). Versões não atuais de software exigem atualização para que possa ser fornecido suporte. Configurações de versão de software não aprovadas não receberão suporte.

Máquinas	Modelo Ano da Máquina
<b>Tratores Agrícolas Grandes John Deere</b>	
<b>Séries 9R/9RT</b>	2015 e mais recentes
<b>Séries 8R/8RT</b>	Meados de 2014 e mais recentes
<b>Série 7R</b>	2014 e mais recentes
<b>Série 6R</b>	2015 e mais recentes
<b>Aplicadores de Nutrientes John Deere</b>	
<b>F4365 de Alta Capacidade</b>	2017 e mais recentes

Controlador do Equipamento/Tarefa	Modelo Ano/Nome do Controlador	Versão do Software
<b>Plantadeiras John Deere*</b>		
<b>SeedStar™ 2</b>	PM1 Preto	22.00 ou posterior
	PA1 Preto, (se disponível PA 2)	22.00 ou posterior
<b>SeedStar™ XP</b>	PM1 Preto	22.00 ou posterior
	PA1 Preto, (se disponível PA 2)	22.00 ou posterior
	PM2	7.00 ou posterior
<b>SeedStar™ 3HP</b>	Plantadeira Principal A (PCMA)	3.00 ou posterior
	Plantadeira Principal B (PCMB ou MMC)	5.00 ou posterior
	Controlador da Unidade de Linha (RUC)	8.00 ou posterior
<b>Semeadura Pneumática John Deere*</b>		
<b>1910 Plantadeira Pneumática</b>		
<b>Sincronizada com o Avanço</b>	2009 e mais recentes	3.00 ou posterior
<b>Acionamento Hidráulico (Uma Seção)</b>	2013–2014	5.05 ou posterior
<b>Acionamento Hidráulico (SectionCommand™)</b>	2015 e mais recentes	5.01 ou posterior
<b>Ferramentas de Semeadura com Bloqueio do Fluxo Pneumático</b>	2009 e mais recentes	10.01 ou posterior
<b>1990 CCS™</b>	2009 e mais recentes	10.03 ou posterior
<b>Cultivo John Deere</b>		
<b>AccuDepth™</b>		11 e mais recentes
<b>TruSet™</b>		1.55B e mais recentes

# CommandCenter™ Geração 4

SO Geração 4 10.8.333-85

Notas de Versão da Atualização 2017-1 do Software

<b>Enfardadoras John Deere</b>		
<b>Automação da Enfardadora</b>		7.16 e mais recentes

\*Veja informações adicionais abaixo

Controladores AMS	Nome do Controlador	Versão do Software
<b>Receptores StarFire™*</b>		
<b>StarFire™ 6000</b>		Compatível
<b>StarFire™ 3000</b>		Compatível
<b>Gateway Telemático Modular (MTG)*</b>		
<b>3G</b>		16.01 ou posterior
<b>4G LTE</b>		20.05 ou posterior
<b>Controlador de Taxa GreenStar*</b>		3.50A ou mais recente
<b>Controlador de Taxa John Deere 2000*</b>		1.05U ou mais recente
<b>Orientação Ativa de Implementos</b>	Aplicação 1100	2.71L ou mais recente
<b>iGrade™*</b>	Aplicação 1100	2.71L ou mais recente
<b>Aplicativos do Servidor de Dados Sem Fio*</b>	Servidor de Dados Sem Fio	1.403.5
	Aplicativo Connect Mobile	V2.1.0 (35)

\*Veja informações adicionais abaixo

## Plantadeiras John Deere

A configuração do SeedStar™ 2 acima está disponível somente em plantadeiras Modelo Ano 2011 instaladas em fábrica e em mais recentes e pode ser instalada em plantadeiras Modelo ano 2009–2010. Controladores PM/PA **Verdes** (instalados de fábrica em plantadeiras Modelo ano 2009–10) não são suportados com CommandCenter Geração 4.

Concessionários John Deere: É necessário o Service ADVISOR™ para atualizar o software do SeedStar™ 2, XP e 3HP.

## Plantadeiras Pneumáticas John Deere

A Plantadeira Pneumática C850 requer um CommandCenter™ 4600. Os monitores GreenStar™ 3 2630 não são suportados.

## Receptores StarFire™

Com a SU2017-1, Receptores StarFire™ podem ser atualizados através da porta USB no CommandCenter™ Geração 4. Os Receptores StarFire™ também podem ser atualizados através do aplicativo Atualizações Remotas de Software (no aplicativo ISOBUS VT), de um Display GreenStar™ ou do Service ADVISOR™ (somente Concessionários John Deere). Os Receptores StarFire™ 6000 também podem ser atualizados através da porta USB no receptor; navegue até as páginas do receptor no display para executar a atualização.

Além disso, os Receptores StarFire™ iTC não serão mais suportados, começando com a SU2017-1.

### JDLink™

Para utilizar o RDA (Acesso a Display Remoto) em um CommandCenter™ Geração 4 com o Display GreenStar™ 3 2630 conectado na mesma máquina, é necessária a versão 3.22.1095 (SU2014-1) ou posterior do software do GS3 2630.

Uma assinatura ativa do JDLink™ Ultimate + WDT + RDA ou JDLink™ Connect e uma ativação do CommandCenter™ Premium são necessárias para a transferência de arquivos sem fio. [Somente CommandCenter™ 4600]

### Controlador de Taxa GreenStar™ e Controlador de Taxa Seca GreenStar™

O CommandCenter™ 4600 agora suporta controle de documentação e seção de até 5 Controladores de Taxa GreenStar™ para uso em aplicação de líquidos.

Para atualizar o Controlador de Taxa GreenStar™, utilize a porta USB do CommandCenter™ 4600 ou use um display GreenStar™ 2 ou 3. Concessionários John Deere também podem utilizar o Service ADVISOR™.

O Controlador de Taxa Seca GreenStar™ NÃO é suportado com o CommandCenter™ 4600 no momento e pode causar problemas de desempenho.

### Controlador de Taxa John Deere 2000

O CommandCenter™ 4600 suporta documentação de até 4 operações do Controlador de Taxa John Deere 2000. É importante observar que o Controlador de Taxa John Deere 2000 pode controlar até 5 operações e pode ser usado para aplicação de líquidos e secos.

O Controlador de Taxa John Deere 2000 deve ser o controlador principal em um CommandCenter™ Geração 4. O controle de aplicação de diversos produtos é suportado com o Controlador de Taxa John Deere 2000; não é para ser usado em conjunto com outras unidades de controle do implemento,

Para obter mais informações sobre compatibilidade do CommandCenter™ Geração 4 e o Controlador de Taxa John Deere 2000, consulte o Manual de Vendas Agrícolas [John Deere](#).

### iGrade™

A compatibilidade do iGrade™ com o CommandCenter™ Geração 4 não foi testada com softwares de controladores de terceiros.

### Aplicativos do Servidor de Dados Sem Fio

Ao atualizar o Aplicativo SeedStar™ Mobile com o software mais recente um novo nome para o aplicativo, Connect Mobile, aparecerá além de quaisquer melhorias para o aplicativo.

### Implementos ISOBUS

Uma atualização de software, realizada por um concessionário autorizado de implementos ISOBUS, pode ser necessária para obter o software compatível. Implementos ISOBUS devem ser certificados através da Organização AEF para serem reconhecidos pelo CommandCenter™ Geração 4. Visite [www.aef-online.org](http://www.aef-online.org) para obter mais informações; visite [www.aef-isobus-database.org](http://www.aef-isobus-database.org) para obter uma lista ativa de implementos compatíveis.

## Novos Recursos e Melhorias



**Controle de Seção** — Na SU2017-1, sobreposição intencional pode ser ajustada em incrementos de 0.1 ft e os tempos de ligação/desligamento do retardo mecânico podem ser ajustados em incrementos de 0,01 segundo. O Controle de Seção suporta até 5 operações com 16 seções cada e até 96 seções em implementos ISOBUS certificados AEF TC-SC. O Controle de Seção também pode suportar diversos implementos e pontos de trabalho ou deslocamentos de seção (implementos ISOBUS de terceiros). [Somente CommandCenter™ 4600]



**Status de Desligamento Automático do Controle de Seção** — Este é um novo status de seção, introduzido na SU2016-2 e pode ser disparado pelas seguintes ocorrências: A seção está sobre a cobertura anterior, a seção está fora de um limite externo, a seção está dentro de um limite interno ou a velocidade da máquina está muito baixa para que o controle de seção seja comandado para ligar.



**Perfis de Implementos** — Na SU2017-1, o CommandCenter™ Geração 4 tem a capacidade de documentar implementos sem controladores. Documentação básica como totais por área e totais como aplicado estão disponíveis para esses implementos para plantio, semeadura, aplicação de produto e cultivo. Implementos sem controladores terão uma Página de Configuração do Perfil do Implemento diferente. [Somente CommandCenter™ 4600]

Também na SU2017-1, quando é detectado um implemento diferente o display não notifica o operador para atualizar o espaçamento entre pistas no aplicativo AutoTrac Guidance.




**Misturas no Tanque** — Misturas no tanque de aplicação de produto agora podem ser configuradas no CommandCenter™ Geração 4 para documentação mais completa de misturas de produtos. O nome e os ingredientes da mistura no tanque podem ser configurados no display. Eles podem ser editados para reutilização mais fácil. As misturas no tanque podem ser documentadas e visualizadas no Centro de Operações. Arquivos de configuração da mistura no tanque não podem ser exportados para o Centro de Operações. [Somente CommandCenter™ 4600]



**Aplicativo de Configurações Sem Fio** — Com a SU2017-1, o CommandCenter™ Geração 4 pode ser usado para atualizações de software on-line. Esse aplicativo usa o MTG 4G LTE para conectividade de rede. Observe que o Aplicativo de Configurações Sem Fio aparecerá somente se a máquina for capaz de utilizar o aplicativo. Além disso, a rede sem fio deve ter um tipo de segurança Aberta ou Segura (WPA2-PSK) para conectar com sucesso a sua máquina à rede. O tipo de segurança da rede pode ser visualizado no aplicativo de configuração sem fio.



**Atualizações On-line do Software do Display** — Após atualizar para a SU2017-1, o CommandCenter™ Geração 4 poderá atualizar on-line o Software do SO Geração 4 utilizando uma rede de celular (MTG 3G) ou conexão sem fio (MTG 4G LTE). Observe que a SU2017-1 ainda deverá ser instalada usando os processos existentes.

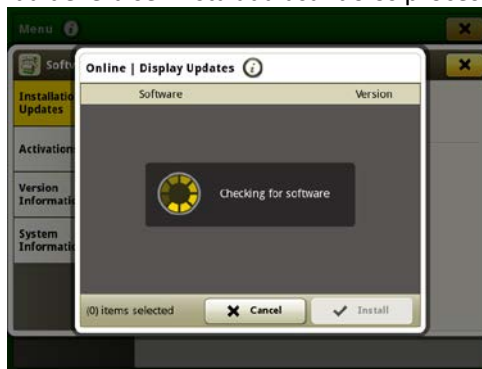

**Atualizações do Controlador do Precision Ag** — O Controlador do Precision Ag agora pode ser atualizado através da porta USB do CommandCenter™ Geração 4 com a SU2017-1. Os Aplicativos especificamente capazes de fazer isso são: Controlador de Taxa GreenStar™, StarFire™ 3000, StarFire™ 6000, iGrade™ e Orientação Ativa do Implemento. O software do controlador ainda pode ser carregado no USB usando as mesmas etapas usadas ao atualizar controladores através do Display GS3 2630.



**Mapas** — Nova para a SU2017-1, foi acrescentada uma opção de visualização do talhão, bem como a capacidade de afastar o zoom até 2 milhas quadradas. Se um talhão for maior do que 2 milhas quadradas, a visualização mostrará 2 milhas quadradas ao redor do local da máquina.



**Orientação Ativa de Implementos** — O CommandCenter™ Geração 4 agora pode utilizar um sinal compartilhado entre o receptor da máquina e o receptor do implemento.

Agora está disponível um chicote de demonstração da barra de luzes de orientação do implemento. Quando instalado, ele permite que seja adicionado um novo módulo à página de execução que mostra o deslocamento do implemento. O chicote de demonstração não automatiza a funcionalidade de orientação do implemento.



**Módulos da Página Gerenciador de Layouts** — Os novos módulos da página de execução na SU2017-1 são um módulo maior do Cliente, Fazenda e Talhão, módulos de totais do talhão de página inteira e totais do talhão pequenos e um Módulo da Barra de Luzes de Orientação do Implemento. [Somente CommandCenter™ 4600]



**Tarefas do ISOBUS** — Com a SU17-1, o CommandCenter™ Geração 4 pode ler e controlar Tarefas importadas dos FMIS (Sistemas de Informações de Gerenciamento de Fazendas) no formato ISO.XML e exportar a Tarefa finalizada de volta para o FMIS em arquivo ISO.XML. O CommandCenter™ Geração 4 é compatível com Implementos TC-Bas com certificação AEF para controlar tarefas ISO.XML. Os totais na tarefa serão controlados pelo implemento.

**Monitor Estendido Geração 4** — Está disponível um display estendido em 2017. Ele pode ser usado para visualizar diversas páginas de execução ao mesmo tempo. Observe que o display estendido não tem seu próprio processador. Em vez disso, ele usa o processador existente do Display Geração 4 para exibir

informações. O Monitor Estendido não é uma opção configurável em Configurações de Display Duplo. A sessão do Acesso Remoto ao Display não visualiza o monitor estendido.

Se usar um Monitor Estendido Geração 4, o software do SO Geração 4 e os Aplicativos do Trator deverão ser atualizados por um Concessionário John Deere durante a instalação.



**Configuração do Display (Configurações de Display Duplo)** — A tabela abaixo lista vários recursos dentro do CommandCenter™ geração 4 e eles podem ou não aparecer e funcionar no CommandCenter™ Geração 4 com base em uma configuração específica do display.

Guia Aplicativos	Configurações do Display do CommandCenter™ Geração 4*			
	Display Único	Modo Visualizador de Implemento	Aplicações Ag de Precisão	Somente Máquina
Status de Automação	✓	✓	✓	✓
Orientação do AutoTrac™	✓	X	✓	X
Calculadora	✓	✓	✓	✓
Gerenciador de Equipamento	✓	X	✓	X
Talhões e Limites	✓	X	✓	X
Ajuda	✓	✓	✓	✓
ISOBUS VT	✓	✓	Visível, Não Funcional**	Visível, Não Funcional**
Gerenciador de Layout	✓	✓	✓	✓
Monitor da Máquina	✓	✓	✓	✓
Mapeamento	✓	X	✓	X
Acesso Remoto	✓	✓	✓	✓
Controle de Seção	✓	X	✓	X
Gerenciador de Configurações	✓	✓	✓	✓
StarFire™	✓	✓	✓	✓
Vídeo	✓	✓	✓	✓
Monitor de Trabalho	✓	X	✓	X
Config. de Trabalho	✓	X	✓	X
Totais do Trabalho	✓	X	✓	X

\* Se utilizar monitor estendido com um CommandCenter™ Geração 4, o monitor estendido exibirá aplicativos que o CommandCenter™ Geração 4 está configurado para exibir.

\*\*Visível, Não Funcional O Aplicativo ISOBUS VT aparecerá, mas quando selecionado mostrará a mensagem "Nenhum implemento ISOBUS está atualmente conectado".





## Gerenciamento de Dados

Selecionar Importar Dados, Exportar Dados ou o aplicativo Gerenciador de Arquivos pode resultar em um retardo de 5 a 15 segundos para carregar o aplicativo Gerenciador de Arquivos.

### Importação

- O CommandCenter™ Geração 4 não importa perfis de máquina ou implemento.
- Para importar prescrições, os shapefiles devem estar na pasta "Rx" na raiz da unidade USB.
- Ao importar limites de talhão, um talhão deve incluir um limite Exterior para que seja possível importar limite(s) Interior(es).
- Arquivos do USB incluindo Tarefas pré-atribuídas do Apex™ Tasks e sequências do iTEC™ não serão importadas no CommandCenter™.

### Exportação

- Ao exportar dados de trabalho, use uma unidade USB separada para cada CommandCenter™ Geração 4. Os dados de trabalho exportados do Geração 4 não podem ser colocados em pastas de perfil individuais. Os dados exportados da "Configuração" são colocados na pasta "JD4600". Dados de "Trabalho" exportados serão colocados na pasta "JD-Data".
- Ao exportar dados, o CommandCenter™ Geração 4 pode pausar durante 15 a 20 segundos antes de prosseguir com as funções de exportação. Não remova a alimentação nem a unidade USB neste momento.
- Um operador não pode exportar um limite de talhão para uma unidade USB que já contenha um limite, mesmo que ele esteja em um perfil diferente.

### Exportação para uso com um Display GreenStar™ 3 2630

- Os perfis de configuração do CommandCenter Geração™ 4 não incluem Perfis de Máquina/Implemento, que são necessários para um Display GS3 2630. Antes de exportar perfis do CommandCenter™ Geração 4 para uso em um GS3 2630:
  1. Exporte os dados do Display GS3 2630 com o nome de perfil "JD4600".
  2. Usando o mesmo USB, exporte os Dados de Configuração do CommandCenter™ Geração 4. Todos os dados serão mesclados na pasta do perfil JD4600.
  3. Importe o perfil "JD4600" para o Display GS3 2630.

### No Centro de Operações John Deere

- Aparecem implementos sem controladores, somente cultivo, aplicação de produto e plantio/semearura.
- Se está planejando gerenciar dados no Centro de Operações John Deere, documente adequadamente as informações do Cliente, Fazenda e Talhão ao realizar o trabalho.
- Dados de Trabalho do CommandCenter™ Geração 4 como informações de semeadura, aplicação, colheita e limites podem ser importados diretamente no Centro de Operações John Deere.
  - "Dados de Trabalho Sincronizados Automaticamente" são ativados no CommandCenter™ Geração 4 através da Sincronização de Dados. Ela envia arquivos de Dados do Trabalho para o Field Analyzer no Centro de Operações.

- "Exportar manualmente para o Centro de Operações é ativado no CommandCenter™ Geração 4 através da Wireless Data Transfer. Ela envia Dados do Trabalho para "Files" no Centro de Operações.

## Compatibilidade com Software de Informações de Gerenciamento de Fazendas

- Os Dados de Trabalho do CommandCenter™ Geração 4 não são compatíveis com o Apex™ e não podem ser visualizados nele.
- As prescrições criadas no Apex™ devem ser exportadas no formato shapefile.
- Se compartilhar arquivos para uso em outras soluções FMIS de terceiros, exporte os dados do Centro de Operações John Deere como shapefiles baseados em pontos. A maioria das soluções FMIS suporta shapefiles baseados em pontos.



## Informações gerais

- As ativações de software não são transferíveis em caso de equipamento perdido, roubado ou destruído. Recomenda-se fazer seguro das máquinas com um CommandCenter™ Geração 4 no valor total, incluindo as ativações de software.

## Atualizações de Software

- Antes de atualizar o software, é recomendável exportar todos os dados existentes para a unidade USB. Ao atualizar o software do CommandCenter™ Geração 4 da SU2015-2 (8.12.2500-17) e anteriores, todas as coberturas de mapas no CommandCenter™ serão apagadas. Os valores do Monitor do Trabalho não serão redefinidos.
- Se atualizar do SO Geração 4 versão SU2014-2 (8.11.2456-13) ou anteriores, os módulos da página da Máquina e do Monitor de Trabalho podem aparecer em branco. Para restaurar valores, acesse o aplicativo Gerenciador de Layout, edite a página RUN, exclua os módulos Máquina e Monitor de Trabalho e reinsira os módulos desejados. Para as páginas RUN padrão, copie a página e repita essas etapas.
- Após atualizar o software, os Deslocamentos da Máquina serão restaurados para as configurações padrão de fábrica.

## Prescrições de Taxa Variável

- Prescrições de taxa variável podem ser atribuídas a um Talhão. Isso fará com que elas apareçam na guia "Local Atual" ao selecionar uma prescrição para usar.

## Funcionalidade de Mudança Radial de Curva AB

- A Mudança Central foi desativada para assegurar posicionamento consistente das Curvas AB geradas novamente. Use Deslocamento de Pista à Esquerda/Direita e espaçamento entre pistas para ajustar o local da sua pista no talhão. [CommandCenter™ 4100/4600].

## ISOBUS

- Não se recomenda criar uma página RUN com um módulo de tela dividida vertical ISOBUS VT de tamanho total para o mesmo implemento ou controlador. O módulo de tela dividida vertical pode não reagir adequadamente às entradas do usuário quando os dois estão na mesma página RUN.
- Desligue e ligue a alimentação da máquina e aguarde o completo desligamento do CommandCenter™ antes de conectar/desconectar os implementos ISOBUS.



## Treinamento



Ajuda na Tela — A ajuda na tela suplementa as informações encontradas no Manual do Operador. Pressione o ícone Informações na parte superior de todas as páginas para visualizar informações de ajuda relevantes para essa tela. Ao visualizar a ajuda, pressione o ícone do Livro sob o Sumário para ver todos os outros conteúdos relacionados à página dada. A Ajuda na Tela do CommandCenter™ Geração 4 está disponível no StellarSupport.com na [Página de Treinamento](#).



Simuladores de Treinamento — Para aprender mais sobre o CommandCenter™ Geração 4, há duas versões de Simuladores de Treinamento disponíveis para download na Página de Treinamento no [www.StellarSupport.com](http://www.StellarSupport.com). A versão on-line terá o software mais recente, enquanto o simulador off-line estará atualizado somente até a versão 2015-1.

---

## Centro de Suporte Global da John Deere

Internet: [www.StellarSupport.com](http://www.StellarSupport.com)

O Centro de Suporte Global dá suporte a clientes que tenham Acordos de Licença AMS válidos e a Concessionários John Deere. Informações para todos os países suportados podem ser encontradas no StellarSupport™ na seção "[Entre em Contato](#)".

---

## Notificação sobre a Versão

Estas são as observações sobre a versão de atualização do software dos Aplicativos AMS e SO Geração 4 do CommandCenter™ Geração 4. As observações sobre a versão podem ser encontradas em [www.stellarsupport.com](http://www.stellarsupport.com). Observação: O uso que você faz do software é regido pelo Contrato de Licença de Usuário Final, incluso no software.

**Copyright © 1996–2017 Deere & Company**